



### FAZ2800/60

#### Центры сборки створок




Центр сборки створок для монтажа фурнитуры на пластиковых оконных створках

- Эргономичное привинчивание фурнитуры за максимально короткое время
- Стол для сборки створок, на котором элементы фурнитуры отмеряются и отрезаются по длине
- Оптимизация обработки створок за счет объединения различных рабочих операций на одном рабочем месте
- Монтажный стол с пневматическим наклоном
- Устройство измерения и центрирования створок с пневматическим перемещением
- Вырубной штамп для фурнитуры с упорами для центрального и постоянного положения ручки.
- Два упорных бруска для створок разной ширины
- Подвижный шуруповертный модуль с пневматической регулировкой высоты
- Устройство подачи шурупов
- Опорная поверхность стола с пластиковыми направляющими




### Центр сборки створок FAZ 2800/60

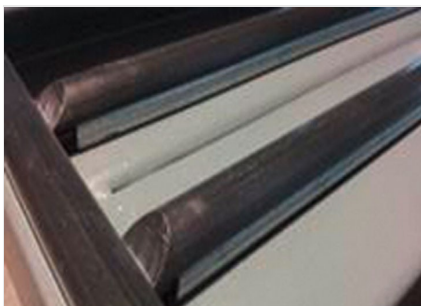


### Опорная поверхность

Опорная поверхность стола с  
пластиковыми направляющими

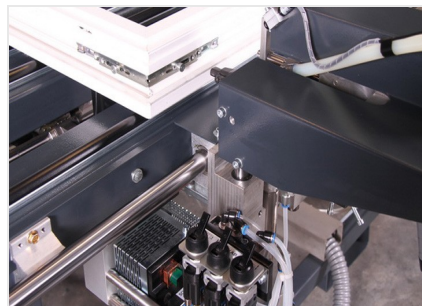

### Шурупверт

Подвижный шурупвертный модуль с  
пневматической регулировкой высоты

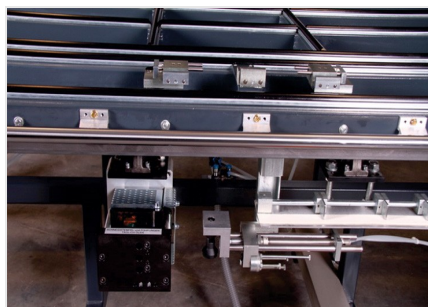

### Вырубной штамп для фурнитуры

Вырубной штамп для фурнитуры с  
упорами для центрального и  
постоянного положения ручки.  
Вырубной штамп для фурнитуры с  
открытым режущим инструментом




### Устройство подачи шурупов

Шурупверт с автоматической подачей  
шурупов




### Лазерный модуль (опция)

Лазер для позиции свинчивания

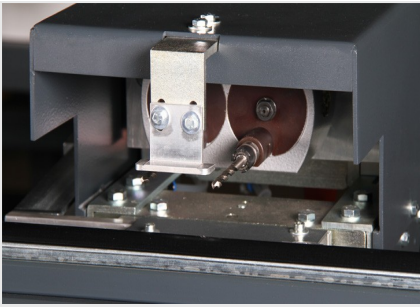


### Устройство сверления отверстий под угловые петли (опция)

Устройство сверления отверстий под угловые петли с регулируемой двухшпиндельной сверлильной головкой, пневматическая регулировка по высоте, с упорами для левого и правого отверстий

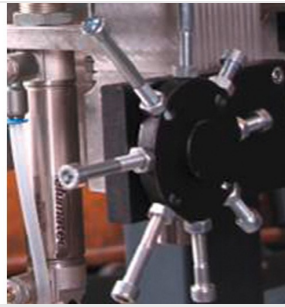

### 8-позиционный механизм регулировки по высоте (опция)

8-позиционный механизм регулировки по высоте для различной высоты свинчивания

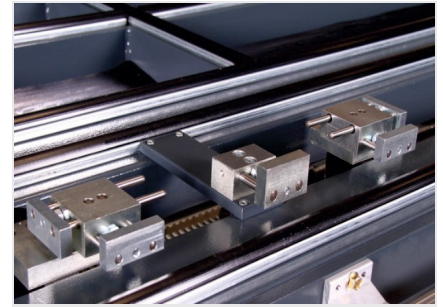

### Упорный брусок

Упорный брусок для дополнительных вариантов ширины створки




### Опорная поверхность стола со щеточными планками для FAZ 2800 (опция)




### Стеллаж для фурнитуры BR 36 (опция)

Для упорядоченного хранения фурнитуры в месте сборки створок

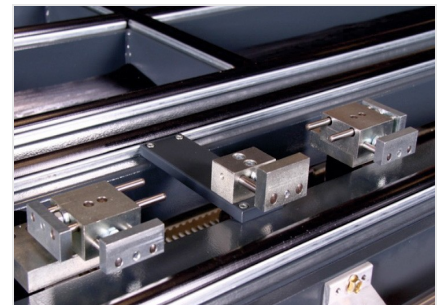

### Упорный брусок (опция)

Два упорных бруска для двух разных вариантов ширины створок

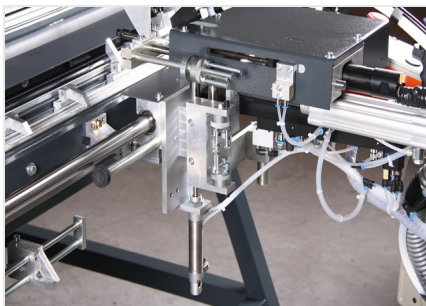

**Шурупверт с насадкой  
и воронкой для ручной  
загрузки (опция)**

Шурупверт с насадкой и воронкой для  
ручной загрузки для второй длины  
шурупов



### FAZ 2800/60 / ЦЕНТРЫ СБОРКИ СТВОРОК

---

- Длина стола 2900 мм
- Ширина стола 1400 мм
- Общая длина 3400 мм
- Общая ширина 2000 мм
- Масса 400 кг
- Диапазон регулировки высоты стола 850 – 1000 мм
- Наклон стола ок. 15°
- Внутренние размеры створок ок. 280 – 2300 мм
- Подключение сжатого воздуха 7 бар
  
- Расход воздуха:
  - Шуруповерт ок. 250 л/мин.
  - Зажимное устройство ок. 35 л/мин.
- Размеры шурупов:
  - Диаметр головки ок. 5,0 – 9,0 мм
  - Диаметр стержня ок. 3,5 – 4,5 мм
  - Длина ок. 10,0 – 35,0 мм
- Электропитание 230 В, 1~, 50 Гц
- Мощность двигателя 0,5 кВт при 850 1/мин.